


CELETTE®

Pièces détachées

pour _____ VT 10.50

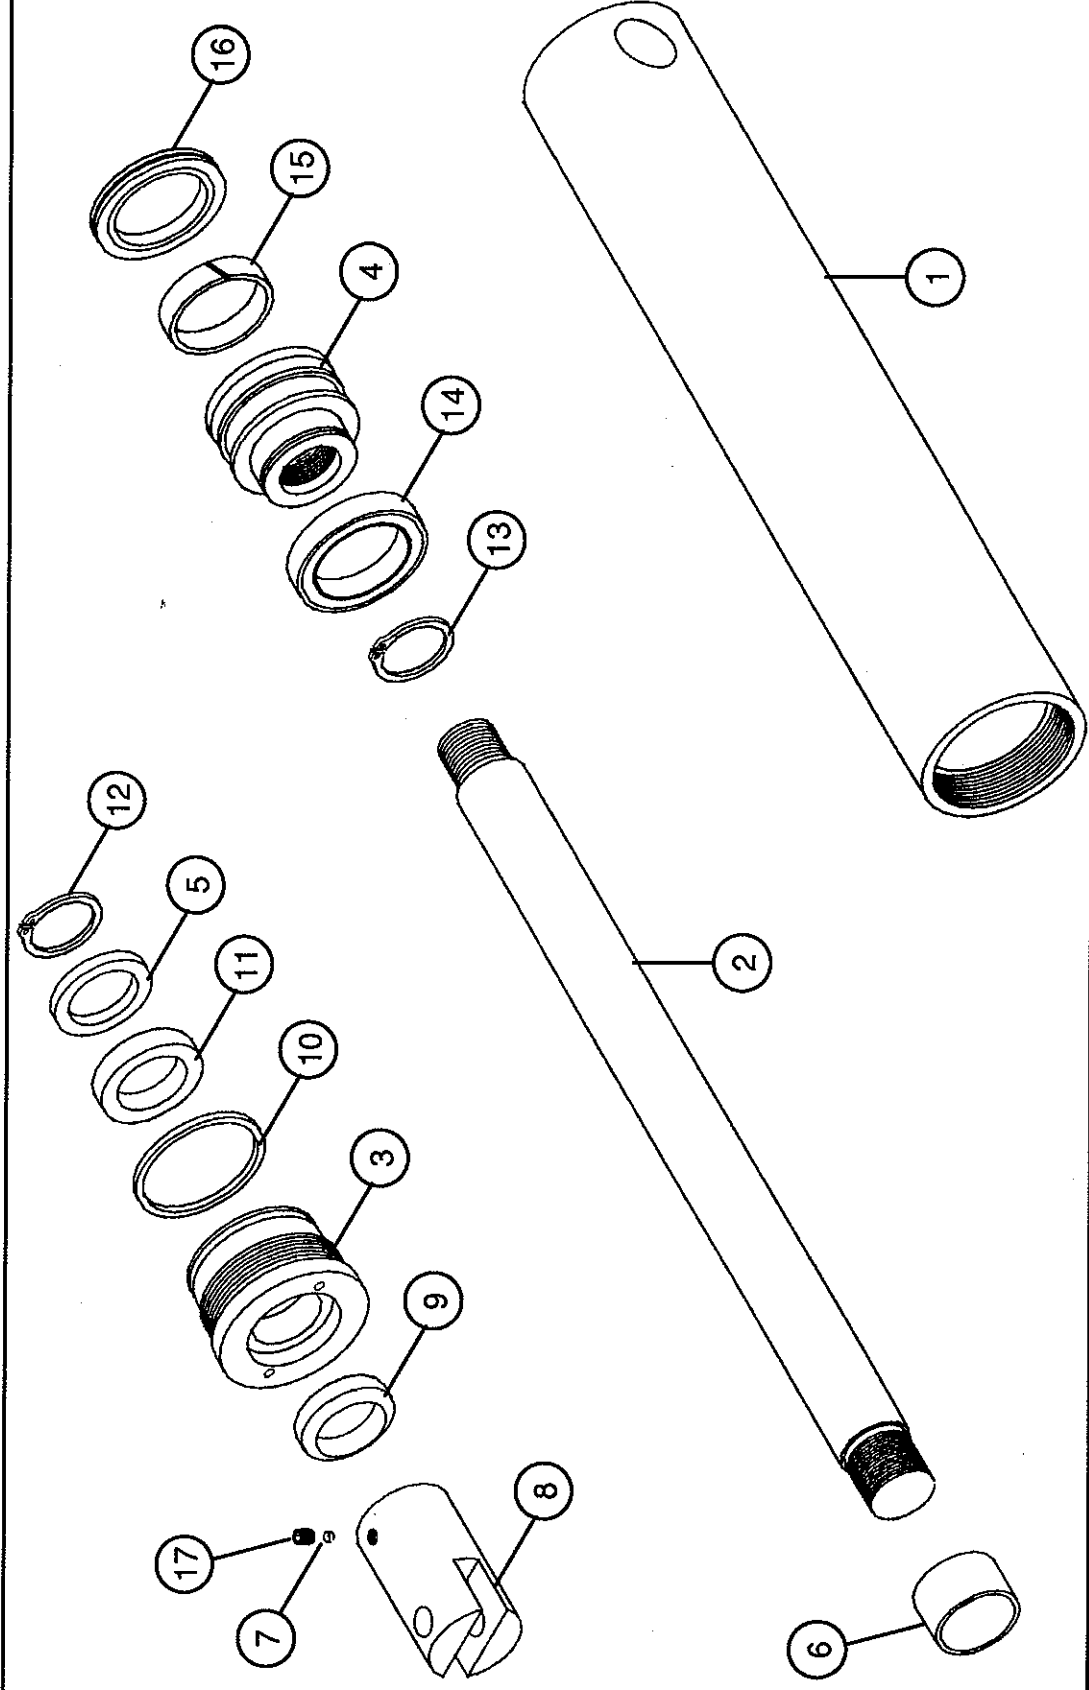

Réparation

Fuite d'huile au piston ou fuite d'huile interne :

- Dans les deux cas, changer les joints.
Pour cela, s'assurer que le piston 2 soit entièrement sorti.
- Débloquer la vis 17 et dévisser l'embout 8.
- Bloquer le corps 1 dans un étau.
- Dévisser la bague filetée 3.
- Retirer le joint 9, la bague 5, les joints 10 et 11, le circlips 12.
- Désaccoupler le piston du corps.
- Déposer la bague 15 et les joints 14 et 16.
- Nettoyer. Si le corps ou le piston sont rayés procéder à l'échange.
- Remonter de façon inverse en respectant l'orientation des joints.

Attention :

Pour préserver les joints et le bon fonctionnement du vérin, utiliser uniquement de l'huile hydraulique suivant spécifications CELETTE

Bidon de un litre : HYA 150
Bidon de cinq litres : HYA 151

Repère

Référence

Désignation

Quantité

1	VT10.50.1	Corps	1
2	VT10.50.2	Tige	1
3	VT10.50.3	Bague porte joint	1
4	VT10.50.4	Piston	1
5	VT10.50.5	Bague de guidage	1
6	VT10.50.6	Entretoise	1
7 *	VT10.50.7	Pastille	1
8	VT10.50.8	Tête de vérin	1
9 *	JOINT 12	Racleur	1
10 *	JOINT 41	Joint torique	1
11 *	JOINT 39	Joint de tige	1
12 *	7842 I	Circlips int.. ø 42	1
13 *	7840 E	Circlips ext. ø 40	1
14 *	JOINT 40	Joint de piston	1
15 *	JOINT 4	Bague de guidage	1
16 *	JOINT 23	Joint air comprimé	1
17		Vis M 6	1

* : Pièce d'usure appartenant à la pochette de joint

Référence : RN 628